


# Návod k obsluze a montáži Indukční wok

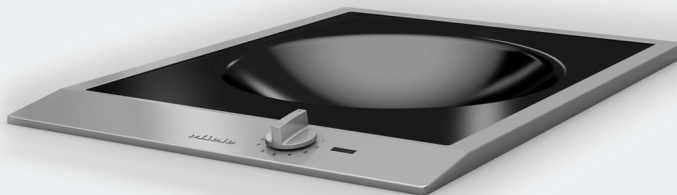

Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** přečtěte tento návod k obsluze a montáži. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

# Obsah

---

<b>Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění</b> .....	4
<b>Váš příspěvek k ochraně životního prostředí</b> .....	13
<b>Popis přístroje</b> .....	14
Wok .....	14
Zobrazovací prvky .....	14
Symboly knoflíků varných zón .....	15
Displej .....	15
Údaje k varným zónám .....	15
Dodávané příslušenství .....	16
<b>První uvedení do provozu</b> .....	17
První čištění přístroje Combiset .....	17
První uvedení přístroje Combiset do provozu .....	17
<b>Indukce</b> .....	18
<b>Obsluha</b> .....	20
Rozsahy nastavení .....	20
Knoflík varné zóny .....	20
Zapnutí .....	20
Vypnutí .....	20
Ukazatel zbytkového tepla .....	20
Automatika uvedení do varu .....	21
Funkce Booster .....	22
<b>Bezpečnostní zařízení</b> .....	23
Zablokování zprovoznění .....	23
Bezpečnostní vypnutí .....	23
Ochrana proti přehřátí .....	24
<b>Čištění a ošetřování</b> .....	25
Sklokeramická plocha .....	26
Rám/ovládací panel z nerez oceli .....	27
Ovládací knoflíky .....	27
<b>Co udělat, když ...?</b> .....	28
<b>Příslušenství k dokoupení</b> .....	30
<b>Bezpečnostní pokyny pro vestavbu</b> .....	31
<b>Bezpečnostní vzdálenosti</b> .....	32
<b>Pokyny k montáži</b> .....	36

<b>Rozměry pro vestavbu .....</b>	<b>37</b>
<b>Vestavba několika přístrojů Combiset.....</b>	<b>38</b>
<b>Vestavba .....</b>	<b>40</b>
<b>Elektrické připojení .....</b>	<b>44</b>
<b>Servisní služba, typový štítek, záruka .....</b>	<b>46</b>
<b>Informační listy výrobků .....</b>	<b>47</b>

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

Tento wok odpovídá předepsaným bezpečnostním předpisům. Při neodborném používání však může dojít k poranění osob a vzniku věcných škod.

Před uvedením woku do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a montáži. Obsahuje důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím chráníte sebe a zabráníte škodám na woku.

Miele neručí za škody způsobené nedbáním těchto pokynů a upozornění.

Návod k obsluze a montáži uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli.

## Používání ke stanovenému účelu

- ▶ Tento wok je určen pro používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem.
- ▶ Tento wok není určen k používání venku.
- ▶ Používejte wok výhradně v domácnosti k přípravě jídel a udržování jejich teploty. Všechny ostatní způsoby používání jsou nepřípustné.
- ▶ Osoby, které kvůli svým fyzickým, smyslovým nebo duševním schopnostem nebo kvůli své nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné wok samy bezpečně obsluhovat, musí být při obsluze pod dozorem. Tyto osoby smí wok používat bez dozoru jen tehdy, pokud jim byla jeho obsluha vysvětlena tak, že ho dokážou obsluhovat bezpečně. Musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí vyplývající z chybné obsluhy.

# Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

## Děti v domácnosti

- ▶ Děti mladší osmi let se nesmí samy bez dozoru pohybovat v blízkosti woku.
- ▶ Děti starší osmi let smí wok používat bez dozoru jen tehdy, pokud jim byla jeho obsluha vysvětlena tak, že ho dokážou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí vyplývající z chybné obsluhy.
- ▶ Děti nesmí wok čistit bez dozoru.
- ▶ Dávejte pozor na děti, které se zdržují v blízkosti woku. Nikdy jim nedovolte, aby si s wokem hrály.
- ▶ Wok se za provozu zahřeje na velmi vysokou teplotu a zůstane horký ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedovolte dětem, aby se k woku přibližovaly, dokud nevychladne tolik, že je vyloučeno jakékoli nebezpečí popálení.
- ▶ **Nebezpečí popálení!**  
V odkládacích prostorech nad wokem nebo za ním nenechávejte žádné předměty, které by mohly upoutat pozornost dětí. Děti by to mohlo svádět k lezení na přístroj.
- ▶ **Nebezpečí popálení a opaření!**  
Otočte ucha hrnců a rukojeti pánví stranou nad pracovní plochu, aby děti nemohly nádobí stáhnout a popálit se.
- ▶ **Nebezpečí udušení!** Děti by si mohly hrát s obalovým materiálem, např. fólií, mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udusit se. Proto veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Používejte zablokování zprovoznění, aby děti nemohly wok nestřeženě zapnout.

## Technická bezpečnost

- ▶ Neodborně prováděné práce spojené s instalací, údržbou nebo opravami mohou uživatele vystavit značnému nebezpečí. Práce spojené s instalací a údržbou jakož i opravy smí provádět pouze autorizovaní odborníci pověřeni firmou Miele.
- ▶ Poškozený wok může ohrozit Vaši bezpečnost. Zkontrolujte ho ohledně viditelných poškození. Poškozený přístroj nikdy neuvádějte do provozu.
- ▶ Spolehlivý a bezpečný provoz woku je zajištěný jen tehdy, když je připojený k veřejné elektrické síti.
- ▶ Elektrická bezpečnost woku je zajištěna jen tehdy, když je připojen k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. Tento základní bezpečnostní požadavek musí být splněný. V případě pochybností nechte elektrickou instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
- ▶ Připojovací údaje (frekvence a napětí) uvedené na typovém štítku woku musí bezpodmínečně souhlasit s odpovídajícími parametry elektrické sítě, aby se wok nepoškodil. Před připojením tyto údaje porovnejte. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.
- ▶ Rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely neposkytují nutnou bezpečnost (nebezpečí požáru). Wok pomocí nich k elektrické síti nepřipojujte.
- ▶ Používejte wok jen vestavěný, aby byla zajištěna jeho bezpečná funkce.
- ▶ Tento wok nesmí být provozován na nestabilních místech (např. na lodi).
- ▶ Dotyk přípojů pod napětím a změna elektrické a mechanické konstrukce Vás ohrožují a mohou vést k poruchám funkce woku. Nikdy neotvírejte plášť woku.

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

- ▶ Opravy woku smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká nárok na záruku.
- ▶ Pouze u originálních náhradních dílů garantuje společnost Miele, že budou splňovat bezpečnostní požadavky. Vadné součásti nahrazujte jen originálními náhradními díly.
- ▶ Wok není určen pro provoz s externím časovým spínačem nebo systémem dálkového ovládání.
- ▶ Jestliže odstraníte síťovou zástrčku z přívodního kabelu nebo přívodní kabel není síťovou zástrčkou vybaven, musí wok připojit k elektrické síti kvalifikovaný elektrikář.
- ▶ Když je poškozený síťový připojovací kabel, musí ho kvalifikovaný elektrikář nahradit speciálním přípojným kabelem typu CYSY (s PVC izolací). Viz kapitola "Elektrické připojení".
- ▶ Při instalačních a údržbářských pracích stejně jako při opravách musí být wok úplně odpojený od elektrické sítě. Zajistěte to tím, že
  - vypnete jistič elektrické instalace nebo
  - úplně vyšroubujete šroubovací pojistku elektrické instalace nebo
  - vytáhnete elektrickou zástrčku (je-li k dispozici) ze zásuvky. Při vytahování zástrčky netahejte za přívodní síťový kabel, nýbrž za zástrčku.
- ▶ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!  
Při závadě nebo když se ve woku objeví praskliny, trhliny nebo pukliny, ho neuvádějte do provozu případně ho ihned vypněte. Odpojte ho od elektrické sítě. Zavolejte servisní službu.
- ▶ Pokud je wok vestavěný za nábytkovými dvířky, nikdy je nezavírejte, když je wok v provozu. Za zavřenými dvířky se hromadí teplo a vlhkost. Tím se může poškodit wok, skříň pro vestavbu a podlaha. Nábytková dvířka zavřete až po zhasnutí ukazatelů zbytkového tepla.



# Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

## Provozní zásady

- ▶ Wok se za provozu zahřeje na vysokou teplotu a zůstane horký ještě nějakou dobu po vypnutí. Teprve až zhasnou ukazatele zbytkového tepla, nehrozí již nebezpečí popálení.
- ▶ Oleje a tuky se mohou při přehřátí vznítit. Při práci s oleji a tuky nenechte wok nikdy bez dozoru. Hořící oleje a tuky nikdy nehaste vodou. Wok vypněte. Zaduste plameny opatrně poklicí nebo hasicí houní.
- ▶ Plameny mohou zapálit tukové filtry odsávače par. Pod odsávačem par nikdy neflambujte.
- ▶ Když se zahřejí nádoby se spreji, snadno vznětlivé kapaliny nebo hořlavé materiály, mohou se vznítit. Proto snadno vznětlivé předměty nikdy neuchovávejte v zásuvkách přímo pod wokem. Případné příborníky musí být z žáruvzdorného materiálu.
- ▶ Nikdy neohřívejte nádobí bez obsahu.
- ▶ V uzavřených sklenicích vzniká při zavařování a ohřívání přetlak, v jehož důsledku se mohou roztrhnout. Nepoužívejte wok k zavařování a ohřívání sklenic.
- ▶ Když wok přikryjete, hrozí při nechtěném zapnutí nebo zbytkovém teple nebezpečí, že se vznítí, praskne nebo roztaví materiál pokrývky. Wok nikdy nepřikrývejte, např. krycími deskami, plátnem nebo ochrannou fólií.
- ▶ Při zapnutém woku, nechtěném zapnutí nebo zbytkovém teple hrozí nebezpečí, že se zahřejí kovové předměty odložené na woku. Jiné materiály se mohou roztavit nebo vznítit. Vlhké pokličky se mohou přisát. Nepoužívejte wok jako odkládací plochu. Po použití wok vypněte!
- ▶ Můžete se popálit o horký wok. Při všech pracích na horkém přístroji si chraňte ruce izolačními rukavicemi nebo chňapkami. Používejte jen suché rukavice nebo chňapky. Mokrý nebo vlhký textilie lépe vedou teplo a mohou způsobit popálení párou.

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

- ▶ Když v blízkosti woku používáte elektrický přístroj (např. ruční mixér), dbejte na to, aby se jeho přívodní síťový kabel nedostal do styku s horkým wokem. Mohla by se poškodit izolace kabelu.
- ▶ Sůl, cukr nebo zrnka písku, např. z čištění zeleniny, mohou způsobit škrábance, když se dostanou na spodní stranu nádobí. Než na varnou desku postavíte nádobí, dávejte pozor, aby dno nádobí i sklokeramická deska byly čisté.
- ▶ Když na sklokeramickou desku spadnou byť i malé předměty jako např. solnička, mohou v ní vzniknout trhliny nebo praskliny. Dávejte pozor, aby na sklokeramickou desku nespadly žádné předměty.
- ▶ Horké předměty na displeji mohou poškodit pod ním umístěnou elektroniku. Nikdy neodkládejte horké hrnce nebo pánve v prostoru displeje.
- ▶ Když se na horký wok dostane cukr, jídla obsahující cukr, umělá hmota nebo alobal a roztaví se, poškodí při chladnutí sklokeramickou desku. Přístroj okamžitě vypněte a tyto látky ihned důkladně seškrábněte škrabkou na sklo. Použijte při tom chňapky. Varné zóny pak po vychladnutí dočistěte čisticím prostředkem na sklokeramiku.
- ▶ Při zahřívání prázdné pánve wok se může poškodit sklokeramická deska. Nenechávejte wok za provozu bez dozoru!
- ▶ Z důvodu rychlého rozehrátí indukčních zón může za jistých okolností teplota na dně varného nádobí za velmi krátkou dobu dosáhnout hodnoty samovznícení olejů nebo tuků. Nenechávejte wok za provozu bez dozoru!
- ▶ Tuky a oleje zahřívajte maximálně jednu minutu a nikdy na to nepoužívejte funkci Booster.
- ▶ Pouze pro osoby s kardiostimulátorem: V bezprostřední blízkosti zapnutého woku vzniká elektromagnetické pole. Újma pro kardiostimulátor je však nepravděpodobná. V případě pochybností se obraťte na výrobce kardiostimulátoru nebo na svého lékaře.

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

- ▶ Elektromagnetické pole zapnutého woku může být na újmu funkce magnetizovatelných předmětů. Kreditní karty, paměťová média, kalkulačky atd. se nesmí nacházet v bezprostřední blízkosti zapnutého woku.
- ▶ Kovové předměty, které jsou uloženy v zásuvce pod wokem, se mohou při delším, intenzivním používání přístroje zahřát na vysokou teplotu. V zásuvce přímo pod wokem neuchovávejte kovové předměty.
- ▶ Wok je vybaven ventilátorem chlazení. Pokud se pod zabudovaným přístrojem nachází zásuvka, musíte dbát na dostatečný odstup mezi obsahem zásuvky a spodní stranou přístroje, aby byl zaručen dostatečný přívod vzduchu pro wok. V zásuvce neskladujte špičaté nebo malé předměty nebo papír, protože mohou větracími štěrbinami vniknout nebo být nasáty do skříně přístroje a poškodit tak ventilátor nebo omezit chlazení.
- ▶ Používejte jen dodanou pánev wok. Jiné pánve wok se z bezpečnostních důvodů nesmí používat – nebezpečí požáru. Viz kapitola "Indukce – Varné nádoby".
- ▶ Při montáži několika přístrojů Combiset:  
Horké předměty mohou poškodit těsnění spojovací lišty. V oblasti spojovací lišty neodkládejte horké hrnce nebo pánve.

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

### Čištění a ošetřování

- ▶ Pára z parního čisticího zařízení se může dostat k součástem pod napětím a vyvolat zkrat.  
Na čištění woku nikdy nepoužívejte parní čisticí zařízení.
- ▶ Pokud je wok zabudovaný nad pečicí troubou nebo sporákem s pyrolýzou, nezprovozňujte ho během pyrolýzy, protože se může aktivovat ochrana proti přehřátí woku (viz příslušná kapitola).


## Likvidace přepravního obalu

Obal chrání přístroj před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možností jejich likvidace, a jsou tedy recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Váš specializovaný prodejce odebere obal zpět.

## Likvidace starého přístroje

Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často ještě cenné materiály. Obsahují ale také škodlivé látky, které by zapotřebí pro jejich funkčnost a bezpečnost. V komunálním odpadu nebo při špatné manipulaci mohou poškodovat lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do komunálního odpadu.

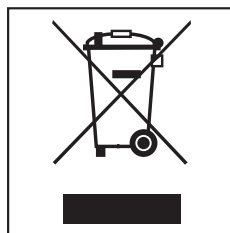


Pro likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů využijte sběrné místo zřízené k tomuto účelu v místě Vašeho bydliště. Případně se informujte u Vašeho prodejce.

Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.

# Popis přístroje

## Wok

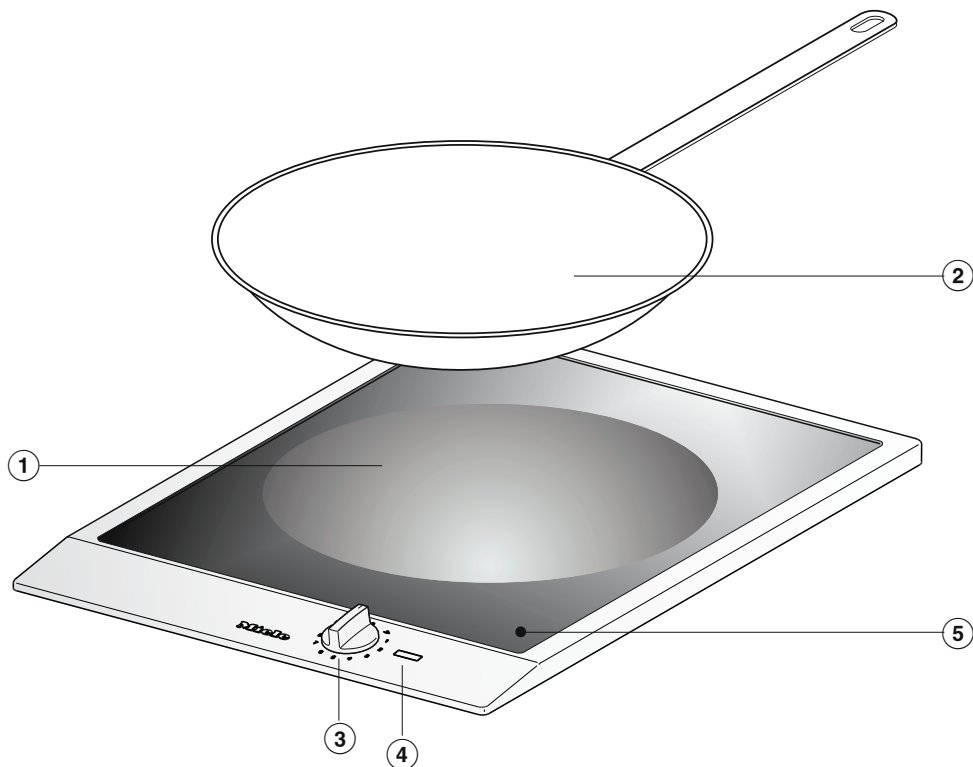

① prohlubeň pro pánev wok

② pánev wok

③ ovládací knoflík

④ zobrazovací prvky

⑤ displej

## Zobrazovací prvky



⑥ ⑦ ⑧

⑥ indikátor provozu

⑦ indikátor funkce Booster

⑧ ukazatel zbytkového tepla

## Symbole knoflíků varných zón

symbol	popis
0	varná zóna vyp.
1 – 9	stupně výkonu
B I	Funkce Booster

## Displej

symbol	popis
$\cup$	chybějící pánev wok (viz kapitola "Indukce")
$R$	aktivovaná automatika uvedení do varu
$I$	aktivovaná funkce Booster
$L$	aktivované zablokování zprovoznění
$C / \emptyset$	bezpečnostní vypnutí (viz kapitola "Bezpečnostní zařízení")
$H$	ochrana proti přehřátí (viz kapitola "Bezpečnostní zařízení")

## Údaje k varným zónám

prohlubeň pro pánev wok $\emptyset$ v cm*	výkon ve wattch při 230 V**	
30,0	standardní	2400
	Booster	3200

# Popis přístroje

---


## Dodávané příslušenství

Podle potřeby si můžete doobjednat příslušenství, které se dodává s přístrojem, i příslušenství k dokoupení (viz kapitola "Příslušenství k dokoupení").

### Pánev wok CSWP 1450



### Odkládací mřížka pro pánev wok

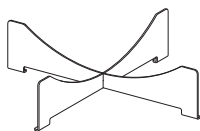



- Přilepte typový štítek, který je součástí dokumentace dodané s Vaším přístrojem, na místo k tomu určené v kapitole "Servisní služba, typový štítek, záruka".
- Odstraňte ochranné fólie a nálepky, které mohou být na přístroji umístěny.

### První čištění přístroje Combiset

- Před prvním použitím svoji varnou desku otřete vlhkou utěrkou a osušte ji.

### První uvedení přístroje Combiset do provozu

Při prvním připojení woku nebo po přerušení dodávky proudu se pro účely otestování asi na 1 sekundu rozsvítí všechny zobrazovací prvky. Jakmile tyto zobrazovače zhasnou, můžete přístroj uvést do provozu.

Kovové součásti jsou chráněny ošetřovacím prostředkem. Proto může dojít při prvním uvedení přístroje do provozu k tvorbě zápachu a případně i výparů. Také zahříváním indukčních cívek vzniká v prvních hodinách provozu zápach. Při každém dalším použití se zápach snižuje a nakonec zcela zmizí.

Zápach a případně vystupující výpary nepoukazují na chybné připojení nebo závadu přístroje a nejsou zdraví škodlivé.

Uvědomte si, že doba rozehrátí je u indukčních woků mnohem kratší než u běžných woků.

# Indukce

## Princip funkce

Pod indukčním wokem je umístěná indukční cívka. Když je přístroj zapnut, vytváří tato cívka magnetické pole, které působí přímo na dno pánve wok.

Prohlubeň pro pánev se zahřívá jen nepřímo teplem odevzdávaným pánví.


Indukce funguje jen tehdy, když je na ní umístěná dodaná pánev wok.

Na displeji se se objeví symbol  $\mathcal{U}$ , když

- je přístroj zapnut bez postavené pánve wok.
- je pánev wok odstraněna ze zapnutého přístroje.

Když do 3 minut postavíte pánev wok, zhasne  $\mathcal{U}$  a můžete pokračovat jako obvykle.

Když pánev wok nepostavíte, indukční wok se po 3 minutách automaticky vypne. Na displeji bliká  $\mathcal{U}$  střídavě s  $\mathcal{L}$ .

 Při zapnutém přístroji, nechtěným zapnutím nebo zbytkovým teplem hrozí nebezpečí, že se zahřejí kovové předměty odložené na woku.

**Nebezpečí popálení!**

Nepoužívejte wok jako odkládací plochu. Po použití wok vypněte nastavením ovládacího knoflíku na "0".

## Zvuky

Při provozu indukčního woku mohou v pánvi wok vznikat následující zvuky:

Bzučení při vysokém stupni výkonu. Snižuje se nebo zmizí, když se stupeň výkonu sníží.


Cvakání při elektronických spínacích procesech, zvláště při nízkých stupních výkonu.

Cvrlikání, když se zapne ventilátor chlazení. Zapíná se pro ochranu elektroniky, když je wok intenzivně využíván. Ventilátor chlazení může běžet dále i po vypnutí přístroje.

## Varné nádoby

Na přípravu jídel používejte **výhradně** dodanou pánev wok.

Tato pánev je vyrobena speciálně pro tento přístroj.

 Při použití jiných pánví wok hrozí nebezpečí mimořádného přehřátí tuku na smažení případně připravovaného pokrmu, který může začít hořet.

# Obsluha

## Rozsahy nastavení

příprava pokrmu	rozsah nastavení
udržování teploty, rozpouštění čokolády	1–2
ohřívání pokrmů	3–6
rychlé smažení typicky čínských pokrmů	7–9

## Knoflík varné zóny

Ovládací knoflík nesmíte otočit za B I na 0.

## Zapnutí



**Nebezpečí požáru!**

Nenechávejte varnou desku za provozu bez dozoru!

Uvědomte si, že doba rozehřátí je u indukčních varných desek mnohem kratší než u běžných varných desek.

- Otočte knoflík varné zóny doprava na požadovaný stupeň výkonu.

Rozsvítí se indikátor provozu. Po dosažení určité teploty se rozsvítí také ukazatel zbytkového tepla.

## Vypnutí

- Otočte knoflík doleva na 0.

Když jsou vypnuté všechny varné zóny, zhasne indikátor provozu.

## Ukazatel zbytkového tepla

Když je horká některá varná zóna, svítí po vypnutí ukazatel zbytkového tepla. Ukazatel zbytkového tepla zhasne až poté, co je možné dotknout se varných zón bez nebezpečí.



**Nebezpečí popálení!** Dokud svítí ukazatele zbytkového tepla, nedotýkejte se varných zón.

## Automatika uvedení do varu

Při aktivovaném automatickém vaření se varná zóna rozehřívá s nejvyšším výkonem (uvedení do varu) a pak se přepne zpět na nastavený stupeň výkonu (stupeň následného vaření). Doba předvaření závisí na nastaveném stupni následného vaření (viz tabulka).

### Aktivace

- Otočte knoflík varné zóny doleva a držte ho tak dlouho, dokud se na ukazateli varné zóny neobjeví *R*.
- Otočte knoflík ihned doprava na požadovaný stupeň následného vaření.

Stupeň následného vaření musíte nastavit do 5 sekund po aktivaci automatyky uvedení do varu.

Asi do 10 sekund po aktivaci automatyky uvedení do varu můžete stupeň následného vaření změnit.

Pokud budete knoflík varné zóny držet příliš dlouho, aktivuje se zablokování provoznění a na ukazateli varné zóny se objeví *L*.

Během doby uvedení do varu (viz tabulka) svítí na ukazateli varné zóny *R*.

### Deaktivace

- Nastavte jiný stupeň výkonu.

stupeň následného vaření	doba rozvaření [min : sek]
1	cca 0 : 15
2	cca 0 : 15
3	cca 0 : 25
4	cca 0 : 50
5	cca 2 : 00
6	cca 5 : 50
7	cca 2 : 50
8	cca 2 : 50
9	–

## Funkce Booster

Indukční wok je vybavený funkcí Booster.

Booster zvyšuje výkon. Toto zvýšení výkonu je aktivní maximálně 10 minut.

Pokud pánev wok dosáhne nejvyšší přípustné teploty před uplynutím 10 minut, funkce Booster se vypne a dojde k návratu na stupeň výkonu 9. Tato bezpečnostní funkce funguje jen s dodanou pánví wok.

## Zapnutí funkce Booster

- Otočte ovládací knoflík za stupeň výkonu 9 na B1 a zpátky na 9.

Na displeji se objeví *!* a navíc na indikátoru provozu svítí B.

## Vypnutí funkce Booster

- Nastavte jiný stupeň výkonu.

Symbol funkce Booster a B zhasnou.

## Zablokování zprovoznění

Zablokování zprovoznění lze aktivovat jen tehdy, když je wok vypnutý.

Wok je vybavený zablokováním zprovoznění, aby nebylo možné neúmyslně ho zapnout.

Když při aktivovaném zablokování zprovoznění nastavíte některý stupeň výkonu, objeví se na displeji asi na 3 sekundy *L*.

### Aktivace

- Otočte knoflík až na doraz doleva a podržte ho, dokud se na displeji neobjeví *L*.

### Deaktivace

- Otočte knoflík až na doraz doleva a podržte ho, dokud nezhasne *L*.

## Bezpečnostní vypnutí

Bezpečnostní vypnutí se vyvolá automaticky, když wok topí neobvykle dlouhou dobu. Tato doba závisí na zvoleném stupni výkonu. Pokud je překročena, wok se vypne a na displeji bliká *L* střídavě s *U*. Když wok vypnete a zapnete, bude opět připravený k provozu.

# Bezpečnostní zařízení

---

## Ochrana proti přehřátí

Indukční cívka je vybavena ochranou proti přehřátí. Než se indukční cívka přehřeje, provede ochrana proti přehřátí některé z následujících opatření:

- Když je zapnutá funkce Booster, je přerušena.
- Sníží se nastavený stupeň výkonu.
- Indukční wok se automaticky vypne a na displeji se objeví *H*.

- Otočte ovládací knoflík na 0.

Když ovládací knoflík neotočíte na 0, bude na displeji blikat *ℓ* střídavě s *ℓ*.

Po zhasnutí chybového hlášení můžete wok opět uvést do provozu jako obvykle.

K vybavení ochrany proti přehřátí může dojít, když:

- je wok provozován příliš dlouho při maximálním výkonu.
- není dostatečně odvětraná spodní strana woku.

Pokud se ochrana proti přehřátí aktivuje znovu navzdory odstranění příčin, zavolejte servisní službu.





## Nebezpečí popálení!

Varné zóny musí být vypnuté. Wok musí být vychladlý.



## Nebezpečí úrazu!

Pára z parního čistícího zařízení se může dostat k součástem pod napětím a vyvolat zkrat.

Na čištění woku nikdy nepoužívejte parní čistící zařízení.

Když použijete nevhodné čistící prostředky, mohou se všechny povrchy zbarvit nebo změnit.

Všechny povrchy jsou náchylné na poškrábání.

Odstraňte ihned zbytky čistících prostředků.

Nechte přístroj Combiset před každým čištěním vychladnout.

- Combiset a příslušenství po každém použití vyčistěte.
- Combiset po každém čištění za vlhka osušte, abyste se vyhnuli vápenatým zbytkům.

## Nevhodné čistící prostředky

Aby se zabránilo poškození povrchů, nepoužívejte při čištění

- prostředky na ruční mytí,
- čistící prostředky obsahující sodu, alkálie, čpavek, kyseliny nebo chloridy,
- čistící prostředky rozpouštějící vodní kámen,
- odstraňovače skvrn a rzi,
- drhnoucí čistící prostředky, např. prášek na drhnutí, tekutý písek, odírací houbičky,
- čistící prostředky obsahující rozpouštědla,
- čistící prostředky na myčky nádobí,
- spreje na grily a pečicí trouby,
- čistící prostředky na sklo,
- tvrdé odírací kartáče a houbičky (např. houbičky na hrnce) nebo upotřebené houbičky obsahující ještě zbytky drhnocích prostředků,
- odstraňovače nečistot.

# Čištění a ošetřování

## Sklokeramická plocha

Oblast mezi sklokeramikou a rámem příp. rámem a pracovní deskou nečistěte špičatými předměty. Mohla by se tím poškodit těsnění.

Při čištění prostředkem na ruční mytí se neodstraní všechna znečištění a zbytky.

Vznikne neviditelná vrstvička, která vede k zabarvení sklokeramiky. Toto zabarvení se již nedá odstranit.

Čistěte wok pravidelně speciálním čisticím prostředkem na sklokeramiku.

Odstraňte všechna hrubá znečištění vlhkou utěrkou, pevně ulpívající znečištění škrabkou na sklo.

Nakonec wok vyčistěte čisticím prostředkem Miele na sklokeramiku a nerez (viz kapitola "Příslušenství k dokoupení") nebo běžným čisticím prostředkem na sklokeramiku a kuchyňským papírem nebo čistou utěrkou. Čisticí prostředek nenanášejte na horký wok, protože by mohly vzniknout skvrny. Dbejte pokynů výrobce čisticího prostředku.

Wok nakonec očistěte vlhkou utěrkou a osušte ho. Zbytky čisticích prostředků by při následujícím vaření shořely a poškodily sklokeramiku. Dbejte na to, abyste odstranili všechny zbytky.

**Skvrny** vzniklé z vodního kamene, vody a zbytků hliníku (kovově se lesknoucí skvrny) se dají odstranit čisticím prostředkem na sklokeramiku a nerez.

 Nebezpečí popálení!

Než budete škrabkou na sklo odstraňovat zbytky cukru, plastů nebo alobalu z horké varné desky, vezměte si chňapky na hrnce.

Když se **cukr, plast nebo alobal** dostanou na horkou varnou desku, vypněte přístroj. Tyto látky **ihned**, tedy v horkém stavu, z varné zóny důkladně seškrabejte škrabkou na sklo. Potom varnou zónu ve vychlazeném stavu vyčistěte podle výše uvedeného popisu.

## Rám/ovládací panel z nerez oceli

- Čistěte rám a ovládací panel houbovou utěrkou, trochou mycího prostředku na ruční mytí a teplou vodou.

Na čištění můžete použít také čisticí prostředek na sklokeramiku a nerez ocel. Doporučujeme používat ošetřovací prostředek na nerez ocel, aby se zabránilo rychlému opětovnému znečištění. (Viz kapitola "Příslušenství k dokoupení").

V oblasti **potisku** nepoužívejte čistič sklokeramiky a nerez oceli ani čisticí prostředek na nerez ocel.

Potisk byste tím odřeli.

Tuto oblast čistěte výhradně houbovou utěrkou, trochou mycího prostředku na ruční mytí a teplou vodou.


## Ovládací knoflíky

- Čistěte ovládací knoflík(y) houbovou utěrkou, trochou mycího prostředku na ruční mytí a teplou vodou. Pevně ulpívající nečistoty nejprve namočte.
- Osušte knoflík(y) čistou utěrkou.

## Co udělat, když ...?


Většinu problémů, které se vyskytují v běžném provozu, můžete vyřešit sami. Má Vám při tom pomoci následující přehled.

Pokud příčinu problému nenajdete nebo nedokážete odstranit sami, zavolejte servisní službu (viz konec tohoto návodu k obsluze a montáži).

 **Nebezpečí poranění!** Neodborně provedenými instalačními a údržbářskými pracemi nebo opravami může být uživatel vystaven značným nebezpečím, za která Miele neodpovídá.

Instalační a údržbářské práce stejně jako opravy smí provádět jen kvalifikovaní pracovníci pověřeni společnostmi Miele.

Nikdy sami neotvírejte plášť přístroje Combiset.

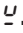Problém	Příčina a odstranění
<b>Wok se nezahřívá.</b>	Wok je bez proudu. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Zkontrolujte, zda nevypnul jistič elektrické instalace. Zavolejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní službu Miele (minimální jištění viz typový štítek).</li></ul>
	Případně se vyskytla technická závada. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Otočte knoflík na 0.</li><li>■ Odpojte přístroj asi na 1 minutu od elektrické sítě tak, že<ul style="list-style-type: none"><li>– vypnete spínač příslušného jističe příp. úplně vyšroubujete tavnou pojistku nebo</li><li>– vypnete proudový chránič FI.</li></ul></li><li>■ Pokud ani po opětovném zapnutí jističe nebo proudového chrániče příp. opětovném zašroubování pojistky nebude stále možné uvést přístroj do provozu, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní službu.</li></ul>
<b>Při provozu nového woku se vytváří zápach nebo výpary.</b>	Kovové součásti jsou chráněny ošetřovacím prostředkem. Proto může při prvním uvedení přístroje do provozu dojít k tvorbě zápachu a případně i výparů. Také materiál indukčních cívek v prvních hodinách provozu vylučuje zápach. Při každém dalším použití se zápach snižuje a nakonec zcela zmizí. Zápach a případně vystupující výpary nepoukazují na chybné připojení nebo závadu přístroje a nejsou zdraví škodlivé.
<b>Na displeji bliká symbol .</b>	Není postavená pánev wok. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Postavte pánev wok nebo vypněte wok.</li></ul>

## Co udělat, když ...?

Problém	Příčina a odstranění
<b>Na displeji bliká <math>\bar{c}</math> střídavě s <math>\bar{d}</math>.</b>	<p>Déle než 3 minuty není postavená pánev wok.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Postavte pánev wok nebo vypněte wok.</li></ul> <p>Vybavila ochrana proti přehřátí.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Viz kapitola "Ochrana proti přehřátí".</li></ul>
<b>Po zapnutí woku se na displeji na několik sekund objeví <math>\bar{L}</math>.</b>	<p>Je aktivované zablokování zprovoznění.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Deaktivujte zablokování zprovoznění (viz kapitola "Zablokování zprovoznění").</li></ul>
<b>Po zapnutí woku se na displeji na několik sekund objeví <math>\bar{d}</math>. Wok se nezahřeje.</b>	<p>Je nastavený demonstrační mód.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Otočte knoflík dvakrát krátce až na doraz doleva, pak ještě jednou a asi 3 sekundy ho podržte.</li></ul>

## Příslušenství k dokoupení

---

Miele nabízí široký sortiment příslušenství Miele vhodných pro Vaše přístroje a čisticí a ošetřovací produkty.

Tyto produkty si můžete úplně snadno objednat v internetové prodejně Miele: [www.miele-shop.de](http://www.miele-shop.de)

Tyto produkty obdržíte také prostřednictvím servisní služby Miele (viz konec tohoto návodu k obsluze) a u svého specializovaného prodejce Miele.

### Pánev wok CSWP 1450



### Čisticí a ošetřovací prostředky

#### Čisticí prostředek na sklokeramiku a nerez 250 ml




Odstraňuje silnější znečištění, skvrny z vodního kamene a zbytky hliníku.

#### Prostředek na ošetřování nerez oceli, 250 ml

Snadno odstraní stopy po kapkách vody, skvrny a otisky prstů. Zabrání rychlému opětovnému znečištění



#### Utěrka z mikrovlákna



Na odstranění otisků prstů a mírných znečištění

## Bezpečnostní pokyny pro vestavbu

Aby se Combiset nepoškodil, smí být zabudován až po montáži horních skříní a odsávače par.


- ▶ Dýhy pracovní desky musí být zpracované tepelně odolným lepidlem (100 °C), aby se neodlepily nebo nezdeformovaly. Lemovací lišty musí být tepelně odolné.
- ▶ Combiset nesmí být zabudován nad chladicími přístroji, myčkami nádobí, pračkami a sušičkami.
- ▶ Tento přístroj Combiset se smí zabudovat jen nad sporáky a pečicí trouby, které jsou vybavené systémem chlazení výparů.
- ▶ Síťový přípojovací kabel nesmí po vestavbě přístroje Combiset přijít do styku s pohyblivými součástmi kuchyňských prvků (např. zásuvkou) a nesmí být vystaven mechanickému zatížení.
- ▶ Dodržujte bezpečnostní vzdálenosti uvedené na následujících stranách.

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

# Bezpečnostní vzdálenosti

---

## Bezpečnostní vzdálenost nad přístrojem Combiset

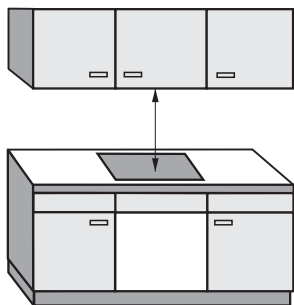

Mezi přístrojem Combiset a nad ním umístěným odsávačem par musí být dodržena bezpečnostní vzdálenost uváděná výrobcem odsávače. Není-li tento údaj k dispozici nebo jsou nad přístrojem nainstalovány snadno vznětlivé materiály (např. závěsná polička), musí být bezpečnostní vzdálenost nejméně 760 mm.

Jestliže je pod odsávačem par zabudováno několik přístrojů Combiset, pro které jsou uvedeny různé bezpečnostní vzdálenosti, musíte dodržet největší požadovanou vzdálenost.



## Bezpečnostní vzdálenost za přístrojem / vedle přístroje

Při vestavbě přístroje Combiset smí být za zadní stranou a vedle jedné strany (vpravo **nebo** vlevo) libovolně vysoké stěny skříní nebo místnosti (viz vyobrazení).

① min. vzdálenost **vzadu** od výřezu v pracovní desce po zadní okraj pracovní desky:

50 mm

②③ min. vzdálenost **vpravo** nebo **vlevo** od výřezu v pracovní desce k vedlejšímu nábytku (např. vysoké skříně) nebo ke stěně místnosti:

**40 mm** CS 1212 / CS 1212-1  
CS 1221 / CS 1221-1  
CS 1234 / CS 1234-1  
CS 1223  
CS 1222


**50 mm** CS 1112  
CS 1122  
CS 1134  
CS 1326  
CS 1327  
CS 1411

**100 mm** CS 1012 / CS 1012-1



**150 mm** CS 1421  
CS 1312  
CS 1322

**200 mm** CS 1034 / CS 1034-1


**250 mm** CS 1011 / CS 1021

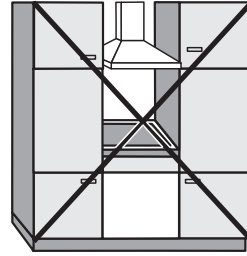


Není dovoleno!

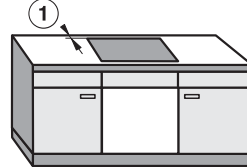

Velmi vhodné!

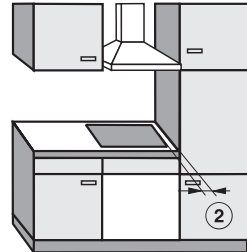

Nevhodné!

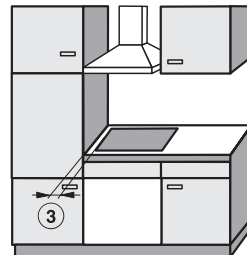

Nevhodné!

# Bezpečnostní vzdálenosti

---

## Minimální vzdálenost pod přístrojem

Pro zajištění odvětrání přístroje je pod ním nutná určitá minimální vzdálenost od pečicí trouby, vloženého dna nebo zásuvky.

Minimální vzdálenost od spodního okraje varné desky po

- horní okraj **pečicí trouby** musí být **15 mm**.
- horní okraj **vloženého dna** musí být **15 mm**.
- dno **zásuvky** musí být **75 mm**.

## Vložené dno

Montáž vloženého dna pod varnou desku není nutná, ale dovolená.

Pro instalaci síťového připojovacího kabelu je vzadu nutná mezera 10 mm. Pro lepší odvětrání varné desky doporučujeme vpředu mezeru 20 mm.


## Bezpečnostní vzdálenost od obložení výklenku

Jestliže se bude výklenek obkládat, musí být dodržena určitá minimální vzdálenost mezi výřezem v pracovní desce a obložením, protože vysoké teploty mohou změnit nebo zničit materiály obložení.

U obložení z hořlavých materiálů (např. dřeva) musí být minimální vzdálenost ⑤ mezi výřezem v pracovní desce a obložením výklenku 50 mm.

U obložení z nehořlavých materiálů (např. kovu, přírodního kamene, keramických obkladaček) činí minimální vzdálenost ⑤ mezi výřezem v pracovní desce a obložením výklenku 50 mm minus tloušťka obložení.


Příklad: Tloušťka obložení výklenku 15 mm  
 $50 \text{ mm} - 15 \text{ mm} = \text{minimální vzdálenost } 35 \text{ mm}$

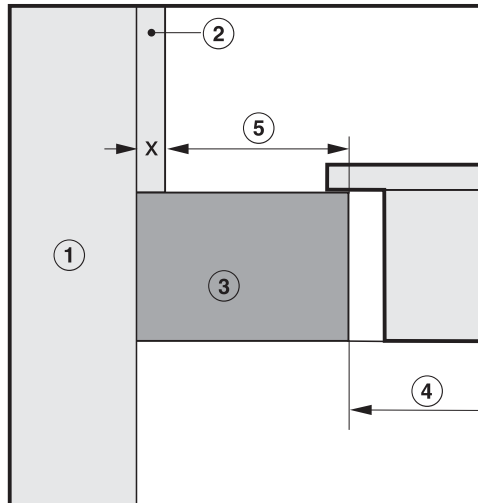

- ① zdivo
- ② rozměr obložení výklenku  $x = \text{tloušťka obložení výklenku}$
- ③ pracovní deska
- ④ výřez v pracovní desce
- ⑤ minimální vzdálenost u  
**hořlavých** materiálů 50 mm  
**nehořlavých** materiálů 50 mm - rozměr  $x$


## Pokyny k montáži

### Těsnění mezi přístrojem Combiset a pracovní deskou

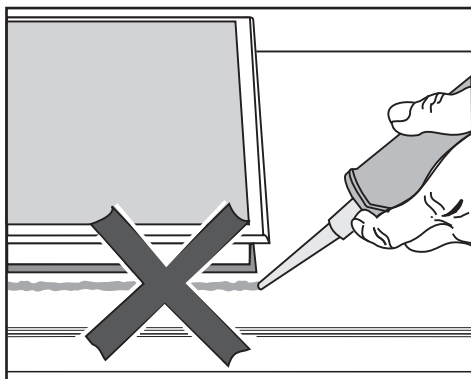


Když přístroj Combiset utěsníte spárovací hmotou, mohou se Combiset i pracovní deska poškodit, když Combiset budete případně potřebovat vymontovat. Mezi přístrojem Combiset a pracovní deskou nepoužívejte spárovací hmotu. Těsnění pod okrajem horní části přístroje zajišťuje dostatečné utěsnění vůči pracovní desce.

### Obkládaná pracovní plocha

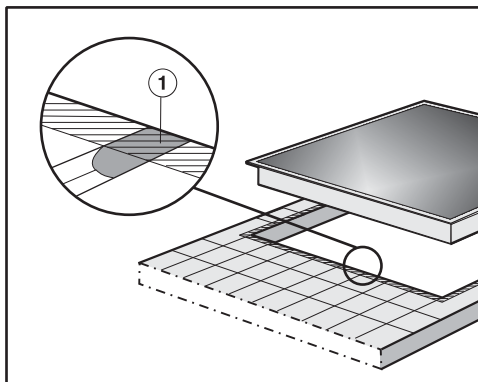

Spáry ① a šrafovaná oblast pod úložnou plochou přístroje Combiset musí být hladké a rovné, aby Combiset došel rovnoměrně a těsnění pod okrajem horní části přístroje zajišťovalo utěsnění vůči pracovní desce.


## Rozměry pro vestavbu

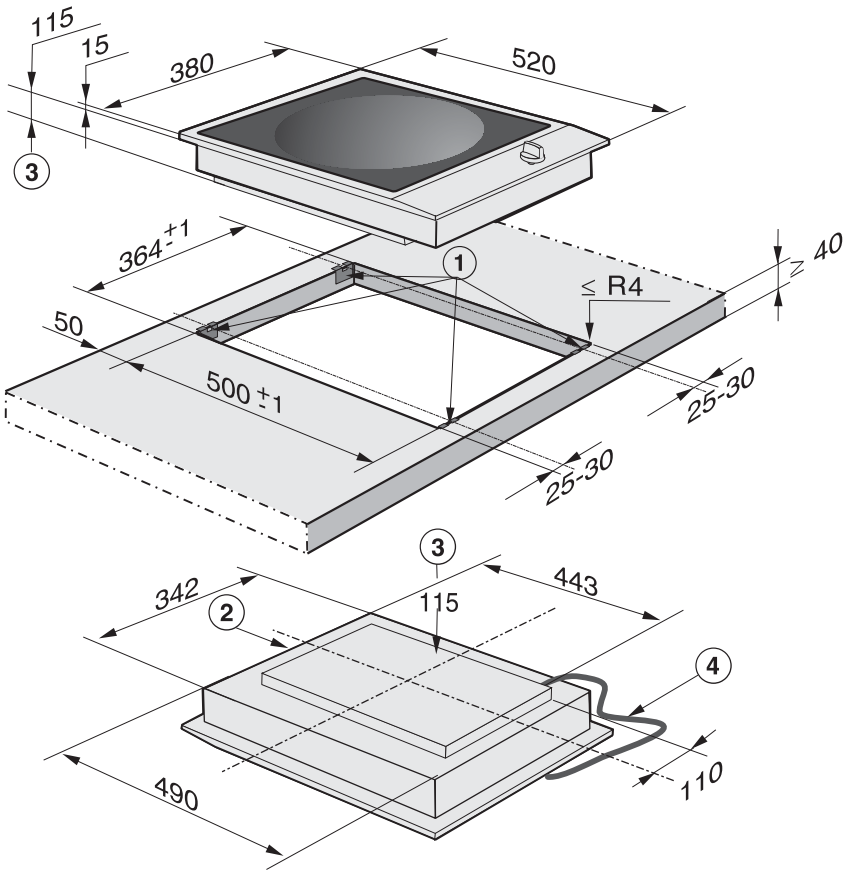

- ① upínací pružiny
- ② vpředu
- ③ vestavná výška
- ④ přívodní síťový kabel, délka = 2000 mm

# Vestavba několika přístrojů Combiset

Příklad: 3 přístroje Combiset

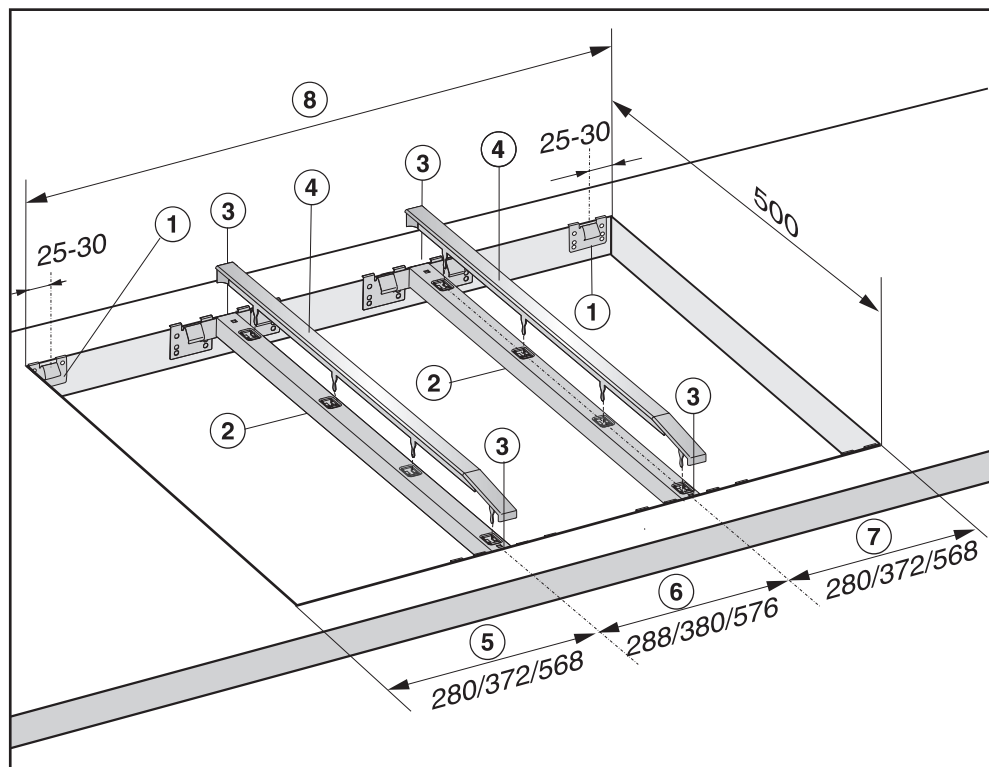

- ① upínací pružiny
- ② spojovací lišty
- ③ prostor mezi lištou a pracovní deskou
- ④ kryt
- ⑤ šířka přístroje Combiset minus 8 mm
- ⑥ šířka přístroje Combiset
- ⑦ šířka přístroje Combiset minus 8 mm
- ⑧ výřez v pracovní desce

# Vestavba několika přístrojů Combiset

## Výpočet výřezu v pracovní desce

Rámy přístrojů Combiset dosedají na vnější straně vpravo i vlevo 8 mm na pracovní desku.

- Sečtěte šířky přístrojů Combiset a od součtu odečtěte 16 mm.

Příklad:

$$288 \text{ mm} + 288 \text{ mm} + 380 \text{ mm} = 956 \text{ mm} - 16 \text{ mm} = 940 \text{ mm}$$

Podle typu mají přístroje Combiset šířku 288 mm, 380 mm nebo 576 mm (viz kapitola "Rozměry pro vestavbu").

## Spojovací lišty

Při vestavbě několika přístrojů Combiset musí být mezi jednotlivými přístroji vždy umístěna spojovací lišta. Poloha spojovací lišty závisí na šířce přístroje.


## Vestavba s integrovaným odsáváním par

Ohledně velikosti výřezu v pracovní desce a montáže spojovacích lišt dbejte návodu k obsluze a montáži "Combiset s integrovaným odsáváním par".

# Vestavba

## Příprava pracovní desky


- Vytvořte výřez v pracovní desce tak, jak je uvedeno na obrázku v části "Rozměry pro vestavbu" případně jak byl vypočítán (viz kapitola "Vestavba několika přístrojů Combiset"). Respektujte bezpečnostní vzdálenosti (viz kapitola "Bezpečnostní vzdálenosti").

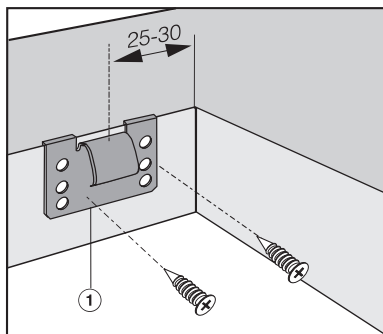

## Pracovní deska ze dřeva

- U pracovních desek ze dřeva zakonzervujte řezné plochy speciálním lakem, silikonovým kaučukem nebo zalévací pryskyřicí, abyste zabránili nabobtnání v důsledku vlhkosti. Těsnicí materiál musí být tepelně odolný.

Dávejte pozor, aby se tyto materiály nedostaly na povrch pracovní desky.




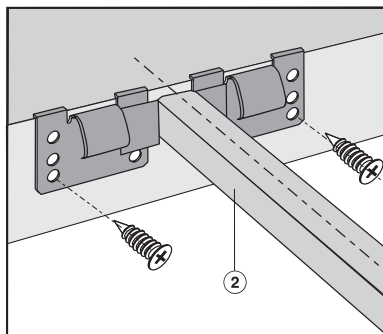


- Umístěte upínací pružiny ① resp. spojovací lišty ② na místech u horního okraje výřezu, jak je uvedeno na obrázcích.
- Upevněte upínací pružiny ① resp. spojovací lišty ② dodanými vruty 3,5 x 25 mm.



## Pracovní deska z přírodního kamene

Na upevnění upínacích pružin resp. spojovacích lišt potřebujete silnou oboustrannou lepicí pásku (nedodává se jako příslušenství).

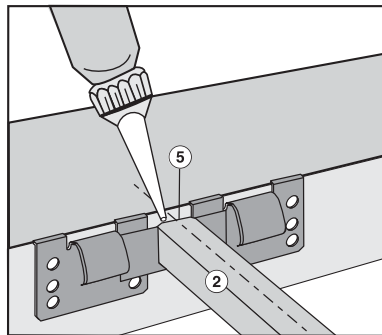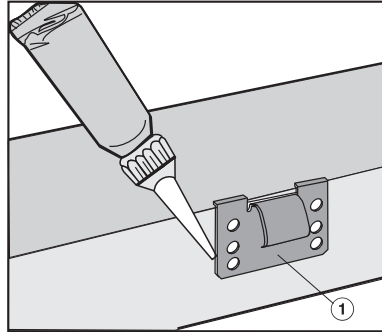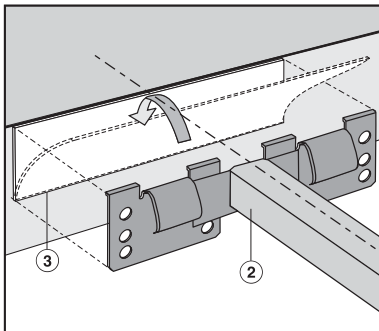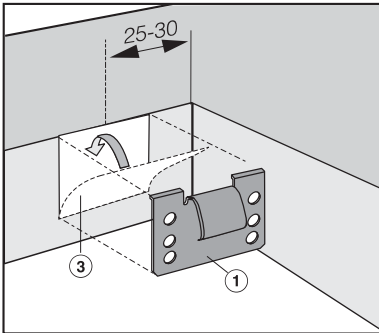

- Přilepte lepicí pásku ③ na místa u horního okraje výřezu, jak je zřejmé z obrázků.
- Umístěte upínací pružiny ① resp. spojovací lišty ② k hornímu okraji výřezu a pevně je přitiskněte.

- Přilepte boční okraje a spodní okraj upínacích pružin ① resp. spojovacích lišt ② silikonem.
- Vyplňte prostor ⑤ mezi lištami ② a pracovní deskou silikonem.

# Vestavba

## Vestavba s integrovaným odsáváním par

Ohledně usazení integrovaného odsávání par a Combiset dbejte návodu k obsluze a montáži "Combiset s integrovaným odsáváním par".

## Nasazení přístroje Combiset


- Vedte síťový přípojovací kabel výřezem v pracovní desce směrem dolů.
- Položte Combiset (nejprve přední stranu) do výřezu v pracovní desce.
- Oběma rukama tlačte okraj přístroje Combiset rovnoměrně dolů, až zřetelně zaklapne. Dbejte na to, aby těsnění po zaklapnutí dosedalo na pracovní desku, aby bylo zajištěno utěsnění vůči pracovní desce.

Přístroj Combiset v žádném případě neutěsňujte navíc spárovací hmotou (např. silikonem).

Jestliže těsnění v rozích nedosedá správně na pracovní desku, můžete poloměry rohů ( $\leq R4$ ) dodatečně opatrně upravit nožovou pilkou.

## Nasazení několika přístrojů Combiset

- Posouvejte nasazený Combiset do boku, dokud nebudou vidět díry spojovací lišty.

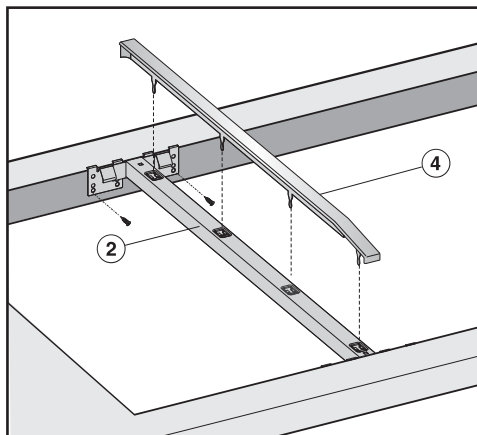

- Zaklapněte kryt (4) do určených děr spojovací lišty (2).
- Položte další Combiset (nejprve přední stranu) do výřezu v pracovní desce.
- Postupujte podle výše uvedeného popisu.

## Připojení přístroje Combiset

- Připojte přístroj(e) Combiset k elektrické síti.
- Zkontrolujte funkci každého přístroje Combiset.

## Vyjmutí přístroje Combiset

Pokud Combiset není přístupný zespodu, potřebujete na vyjmutí speciální nářadí.

- Pokud je Combiset přístupný zespodu, vytlačte ho odspodu. Vytlačte nejprve zadní stranu.

# Elektrické připojení

Doporučujeme připojit přístroj Combiset k elektrické síti přes zásuvku. To usnadní práci servisní službě. Zásuvka musí být po montáži přístroje snadno přístupná.

## Nebezpečí úrazu!

Neodborně provedené instalační a údržbářské práce nebo opravy mohou uživatele vystavit značným nebezpečím, za která Miele neodpovídá.

Společnost Miele nelze činit zodpovědnou za škody (např. úraz elektrickým proudem), které vzniknou v důsledku chybějícího nebo přerušenoého ochranného vodiče v místě instalace.

Jestliže odstraníte síťovou zástrčku z připojovacího vedení nebo připojovací vedení není síťovou zástrčkou vybaveno, musí přístroj Combiset připojit k elektrické síti kvalifikovaný elektrikář.

Pokud by zásuvka již nebyla přístupná nebo bylo naplánováno pevné připojení, musí být v místě instalace k dispozici odpojovací zařízení všech pólů. Za takové odpojovací zařízení se považují vypínače se vzdáleností rozpojených kontaktů nejméně 3 mm. Patří k nim jističe vedení, pojistky a stykače. Nezbytné připojovací údaje najdete na typovém štítku. Tyto údaje musí souhlasit s odpovídajícími parametry elektrické sítě.

Po montáži musí být zajištěná ochrana proti dotyku součástí s provozní izolací!

## Celkový výkon

viz typový štítek

## Připojení


AC 230 V / 50 Hz

Potřebné připojovací údaje naleznete na typovém štítku. Tyto údaje se musí shodovat s příslušnými parametry elektrické sítě.

## Proudový chránič FI

Pro zvýšení bezpečnosti doporučuje VDE resp. ÖVE předřadit přístroji Combiset proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA.

## Odpojení od sítě

 Poškození osob v důsledku úrazu elektrickým proudem!

Po odpojení je nutno zajistit síť proti opětovnému zapnutí.

Má-li se odpojit elektrický okruh přístroje od sítě, podle instalace provedte v rozvodu následující:

### Tavné pojistky

- Ze šroubovacích čepiček úplně vyjměte pojistkové vložky.

### Šroubovací jističe

- Tiskněte kontrolní knoflík (červený), dokud nevyskočí knoflík uprostřed (černý).


### Vestavné jističe

- (jistič vedení, min. typu B nebo C!): nastavte páčku z polohy 1 (zap.) do polohy 0 (vyp.).

### Chránič FI

- (proudový chránič) Hlavní vypínač přepněte z polohy 1 (zap.) do polohy 0 (vyp.) nebo stiskněte kontrolní tlačítko.

## Výměna síťového připojovacího kabelu

 Poškození osob v důsledku úrazu elektrickým proudem!

Přívodní síťový kabel smí vyměnit jen kvalifikovaný elektrikář, který přesně zná a pečlivě dodržuje národní předpisy a další předpisy místních energetických zásobovacích podniků.

Při výměně přívodního síťového kabelu se smí použít jen speciální kabel typu CYSY (s PVC izolací), který je k dostání u výrobce nebo servisní služby.

Potřebné připojovací údaje najdete na typovém štítku.

# Servisní služba, typový štítek, záruka

---

## Servisní služba

Při poruchách, které nedokážete odstranit sami, informujte

- Vašeho specializovaného prodejce Miele nebo
- servisní službu Miele.

Telefonní číslo servisní služby najdete na konci tohoto návodu k obsluze a montáži.

Servisní služba bude potřebovat modelové označení a výrobní číslo.

## Typový štítek

Zde nalepte přiložený typový štítek. Dbejte na to, aby modelové označení souhlasilo s údaji na zadní straně tohoto návodu k obsluze.



## Záruční doba a záruční podmínky

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na [www.miele.cz](http://www.miele.cz).

Následně jsou připojeny informační listy modelů popisovaných v tomto návodu k obsluze a montáži.

## Informace o elektrických varných deskách pro domácnost

dle nařízení komise (EU) č. 66/2014

MIELE	
Identifikační značka modelu	CS 1223-1
Počet varných zón a/nebo ploch	1
U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohříváných varných zón U nekruhových varných zón nebo ploch: délka a šířka užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohříváných varných zón nebo ploch L/W	1. = Ø 300 mm 2. = 3. = 4. = 5. = 6. =
Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu přepočtenou na kg ( $EC_{\text{electric cooking}}$ )	-
Spotřeba energie varné desky přepočtená na kg ( $EC_{\text{electric hob}}$ )	-









The Miele logo consists of the word "Miele" in a bold, white, sans-serif font, set against a solid black rectangular background.

Miele spol. s r.o.  
Holandská 4, 639 00 Brno  
Tel.: 543 553 111-3  
Fax: 543 553 119  
Servis-tel.: 543 553 134-5  
E-mail: [info@miele.cz](mailto:info@miele.cz)  
Internet: [www.miele.cz](http://www.miele.cz)

**Servisní služba Miele  
příjem servisních zakázek  
800 MIELE1  
(800 643531)**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Německo

CS 1223-1



cs-CZ

M.-Nr. 09 552 630 / 01